






MFA115C-G



FR **MEULEUSES D'ANGLE**
NL **HAAKSE SLIJPER**
GB **ANGLE GRINDER**
D **WINKELSCHLEIFER**

2010



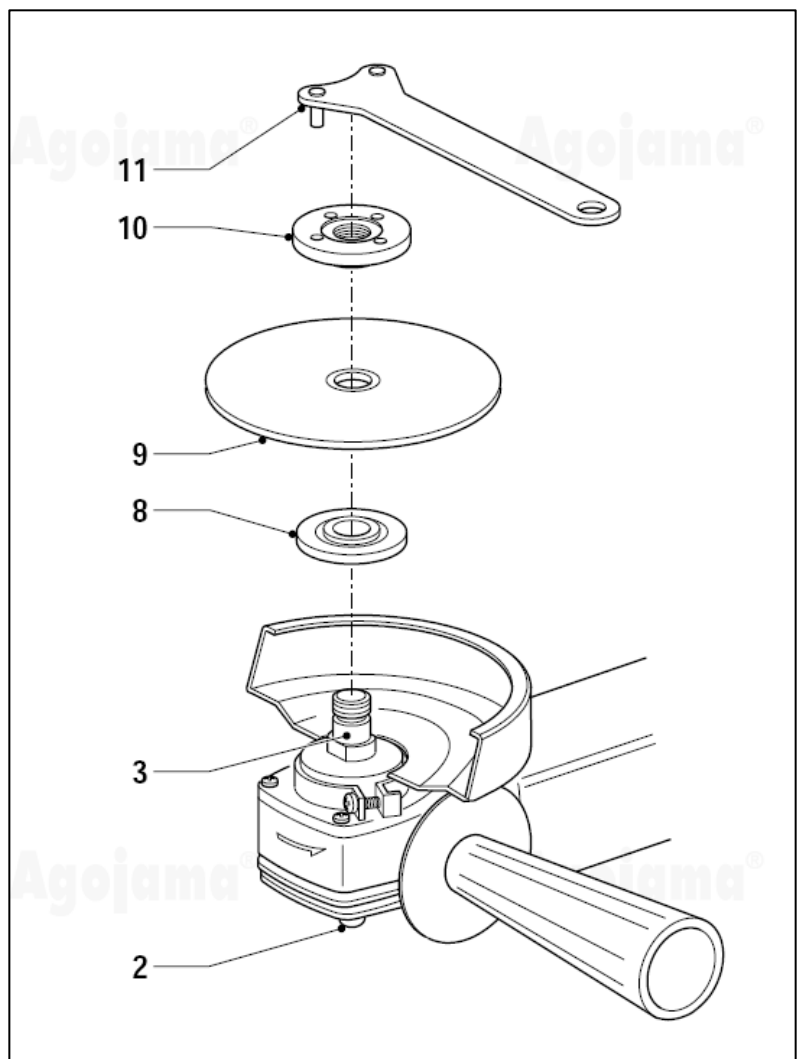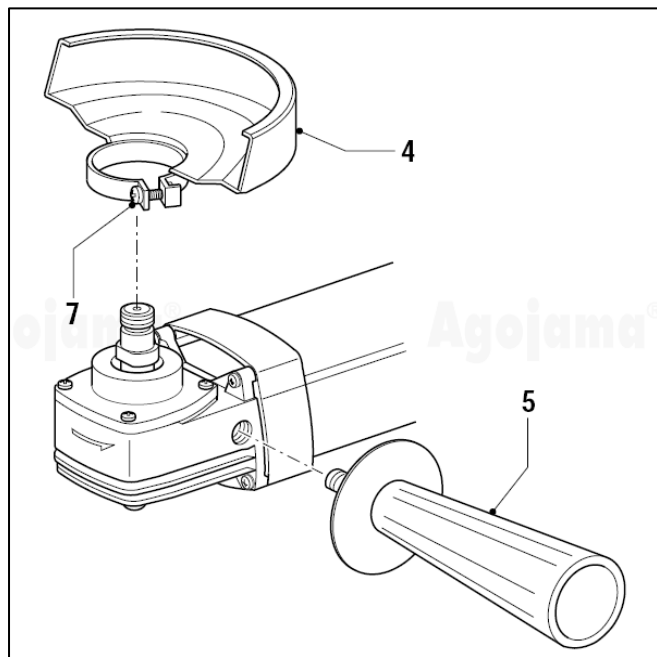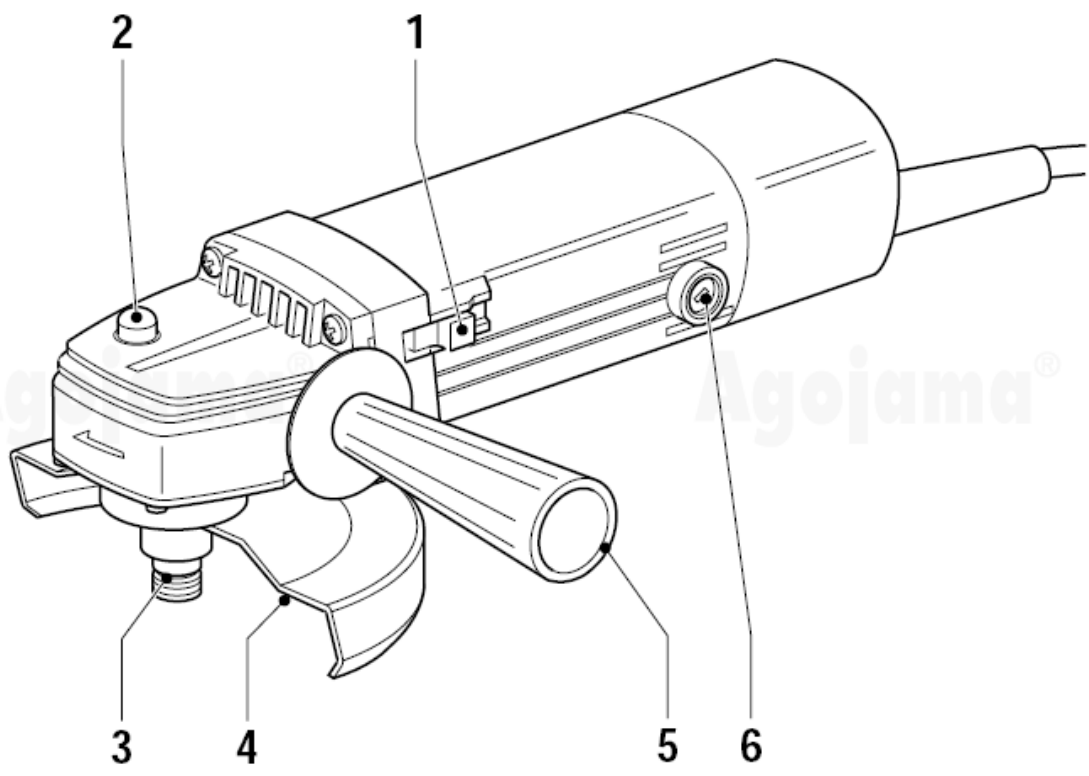

FR MEULEUSES D'ANGLE


MISE EN GARDE

Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors d'emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les consignes de sécurité fournies ainsi que les consignes de sécurité complémentaires ci-dessous.


Dans ce manuel sont employés les pictogrammes suivants :



La machine est munie des pictogrammes suivants :

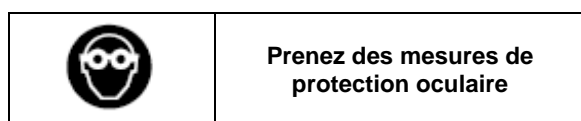

CONSIGNES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR LES MEULEUSES D'ANGLE

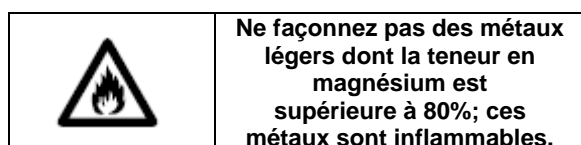


- ⌘ N'utilisez pas d'autres accessoires que des disques abrasifs.
- ⌘ Assurez-vous que la vitesse mentionnée sur le disque abrasif est supérieure ou égale à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de la meuleuse d'angle.
- ⌘ Ne meulez pas des pièces dont l'épaisseur est supérieure à la profondeur de travail maximale du disque abrasif.
- ⌘ Assurez-vous que le disque abrasif possède les dimensions appropriées pour la machine et s'ajuste correctement sur l'arbre.
- ⌘ Manipulez les disques abrasifs avec soin en vous conformant aux instructions fournies avec le disque abrasif.
- ⌘ Contrôlez l'état du disque abrasif avant

chaque utilisation. N'utilisez pas de disques abrasifs cassés ou autrement endommagés.

- ⌘ Assurez-vous que le disque abrasif soit monté conformément aux instructions.
- ⌘ Après le montage du disque abrasif, faites tourner la machine à vide pendant 30 secondes environ dans un endroit sûr. Si la machine vibre fortement ou si vous constatez des anomalies au niveau du disque abrasif, vous devez stopper immédiatement la machine et identifier la cause.
- ⌘ N'utilisez pas d'adaptateurs ou d'autres accessoires pour monter des disques abrasifs destinés à un diamètre d'arbre différent.
- ⌘ Veillez toujours à ce que la pièce à façonner soit bien soutenue ou fixée.
- ⌘ N'utilisez pas de disque à tronçonner à des fins d'ébarbage.
- ⌘ Veillez à éviter tout contact direct aux étincelles ainsi qu'aux matériaux inflammables.
- ⌘ Utilisez toujours des lunettes de protection, des protections auditives et, si nécessaire, d'autres moyens de protection personnelle comme des gants de travail, un tablier, un casque etc.
- ⌘ Montez le carter de protection. N'utilisez jamais la machine sans son carter de protection.
- ⌘ Vérifiez que les ouïes de ventilation sont propres. En particulier lorsque le travail est effectué dans un environnement poussiéreux.
 - Débranchez toujours l'appareil avant de le dépoussiérer.
 - N'utilisez pas de brosse métallique ou similaire pour dépoussiérer et n'endommagez pas les pièces internes.
- ⌘ Attention : après avoir débranché l'outil, le disque continue à tourner pendant quelque temps.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

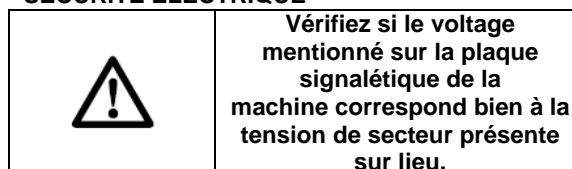

DESCRIPTION

Votre meuleuse d'angle a été conçue pour l'ébarbage et le tronçonnage de la pierre, des matériaux pierreux et des métaux.

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Bouton de verrouillage
- 3 Arbre
- 4 Carter de protection
- 5 Poignée latérale
- 6 Porte-balai


Montage et retrait du carter de protection

- ⌘ Retirez d'abord le disque abrasif comme décrit ci-après.
- ⌘ Posez le carter de protection (4) comme illustré sur la machine.
- ⌘ Serrez solidement la vis (6).
- ⌘ Pour retirer le carter de protection, procédez dans l'ordre inverse.



Montage et retrait d'un disque abrasif

- _ Posez la machine sur une table, le carter de protection vers le haut.
- _ Placez le disque d'arrêt (8) sur l'arbre (3).
- _ Placez le disque abrasif (9) sur le disque d'arrêt.
- _ Tournez l'écrou de serrage (10) situé sur l'arbre.
- _ Enfoncez le bouton de verrouillage (2) puis serrez fermement l'écrou de serrage (10) à l'aide de la clé (11).
- _ Relâchez le bouton de verrouillage.
- _ Pour retirer le disque abrasif, procédez dans l'ordre inverse.

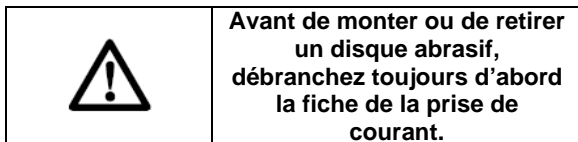

Montage et retrait de la poignée latérale

- _ Vissez la poignée latérale (5) dans un des trous de fixation.

Mise en marche et arrêt

- _ Pour mettre la machine en marche, déplacez le sélecteur marche/arrêt (1) en direction du disque abrasif.
- _ Pour arrêter la machine, déplacez le sélecteur marche/arrêt (1) vers l'arrière.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La machine n'exige pas d'entretien particulier.

- _ Vérifiez que les ouïes de ventilation sont propres. En particulier lorsque le travail est effectué dans un environnement poussiéreux.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le dépoussiérer.
- N'utilisez pas de brosse métallique ou similaire pour dépoussiérer et n'endommagez pas les pièces internes.

Contrôle et remplacement des balais à bloc de charbon

Les balais à bloc de charbon doivent être contrôlés à intervalles réguliers.


- _ Enlevez les porte-balais (6) et nettoyez les balais à bloc de charbon.
- _ En cas d'usure, remplacez les deux balais à bloc de charbon simultanément.
- _ Montez les porte-balais.
- _ Après le montage des nouveaux balais à

bloc de charbon, laissez tourner l'outil à vide pendant 15 minutes.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Tension du réseau V	230
Fréquence du réseau Hz	50
Puissance W	500
Vitesse à vide min-1	11.000
Diamètre du disque abrasif mm	115
Filetage de l'arbre	M14
Poids kg	1,8



GARANTIE

Pour les clauses de garantie, reportez-vous aux conditions de garantie ci-jointes.

ENVIRONNEMENT

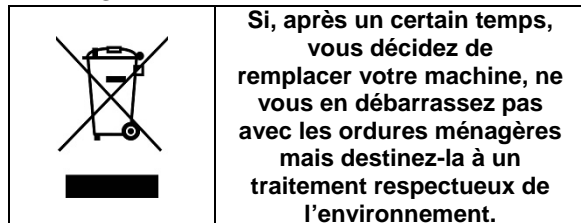

NL HAAKSE SLIJPER



WAARSCHUWING

Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken.


VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgeleverde veiligheidsvoorschriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:



AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HAAKSE SLIJPERS




- ⌘ Gebruik geen andere accessoires dan slijpschijven.
- ⌘ Verzekert u ervan dat het op de slijpschijf vermelde toerental groter dan of gelijk aan het op het typeplaatje van de haakse slijper vermelde toerental is.
- ⌘ Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte groter is dan de maximale werkdiepte van de slijpschijf.
- ⌘ Vergewis u dat de slijpschijf de juiste afmetingen heeft voor de machine en naar behoren op de as past.
- ⌘ Behandel slijpschijven met zorg volgens de bij de slijpschijf geleverde instructies.
- ⌘ Inspecteer de slijpschijf voor ieder gebruik. Gebruik geen gebroken of anderszins beschadigde slijpschijven.
- ⌘ Vergewis u ervan dat de slijpschijf volgens de instructies is gemonteerd.
- ⌘ Laat de machine na montage van de

slijpschijf circa 30 seconden onbelast draaien op een veilige plaats. Als de machine sterk trilt of als u beschadigingen aan de slijpschijf constateert, dient u de machine direct uit te schakelen en de oorzaak vast te stellen.

- ⌘ Gebruik geen adapters of andere hulpmiddelen om slijpschijven voor een afwijkende asdiameter te monteren.
- ⌘ Zorg er altijd voor dat het werkstuk goed ondersteund of gefixeerd is.
- ⌘ Gebruik een doorslijpschijf niet voor ontbramen.
- ⌘ Zorg ervoor dat wegsplattende vonken geen personen kunnen raken of brandbare materialen kunnen doen ontsteken.
- ⌘ Gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbeschermers. Gebruik ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkhandschoenen, werkjasje, helm, enz. indien noodzakelijk
- ⌘ Monteer de afschermkap. Gebruik de machine nooit zonder gemonteerde afschermkap
- ⌘ Zorg ervoor dat ventilatieopeningen schoon worden gehouden. Zeker wanneer er in een stoffige omgeving wordt gewerkt.
 - Voor het verwijderen van stof eerst de stekker uit het stopcontact nemen.
 - Gebruik geen borstels van metaal o.i.d. om stof te verwijderen en voorkom dat interne delen worden beschadigd.
- ⌘ Wees erop bedacht dat de slijpschijf na het uitschakelen nog korte tijd blijft doordraaien.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

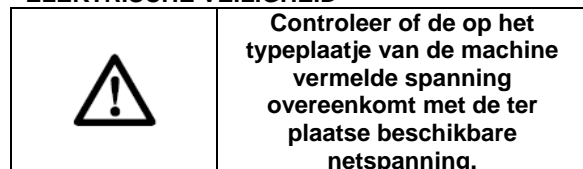

BESCHRIJVING

Uw haakse slijper is ontworpen voor het afbramen en doorslijpen van steen, steenachtige materialen en metalen.

- 1 Aan/uit-schakelaar
- 2 Vergrendelingsknop
- 3 As
- 4 Beschermpap
- 5 Zijhandgreep
- 6 Koolborstelhouder

Monteren en verwijderen van de beschermpap

- ⌘ Verwijder eerst de slijpschijf zoals hieronder beschreven.
- ⌘ Breng de beschermpap (4) zoals afgebeeld op de machine aan.
- ⌘ Draai de schroef (6) stevig vast.
- ⌘ Om de beschermpap te verwijderen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.



Gebruik de machine nooit zonder beschermkap.

Monteren en verwijderen van een slijpschijf

- _ Leg de machine met de beschermkap naar boven op tafel.
- _ Plaats de aanslagschijf (8) op de as (3).
- _ Plaats de slijpschijf (9) op de aanslagschijf.
- _ Draai de spanmoer (10) op de as.
- _ Druk de vergrendelingsknop (2) in en draai de spanmoer (10) met behulp van de sleutel (11) stevig vast.
- _ Laat de vergrendelingsknop los.
- _ Om de slijpschijf te verwijderen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.



Neem voor het monteren of verwijderen van een slijpschijf altijd eerst de netstekker uit het stopcontact.

Monteren en verwijderen van de zijhandgreep

- _ Draai de zijhandgreep (5) in een van de bevestigingsgaten vast.

In- en uitschakelen

- _ Om de machine in te schakelen, schuift u de aan-/uit-schakelaar (1) in de richting van de slijpschijf.
- _ Om de machine uit te schakelen, schuift u de aan-/uit-schakelaar (1) terug.

REINIGING EN ONDERHOUD

- De machine vergt geen speciaal onderhoud.
- _ Zorg ervoor dat ventilatieopeningen schoon worden gehouden. Zeker wanneer er in een stoffige omgeving wordt gewerkt.
 - Voor het verwijderen van stof eerst de stekker uit het stopcontact nemen.
 - Gebruik geen borstels van metaal o.i.d. om stof te verwijderen en voorkom dat interne delen worden beschadigd.

Controleren en vervangen van de koolborstels

- De koolborstels dienen regelmatig te worden gecontroleerd.
- _ Verwijder de koolborstelhouders (6) en reinig de koolborstels.
 - _ Vervang in geval van slijtage beide koolborstels tegelijk.
 - _ Breng de koolborstelhouders weer aan.
 - _ Laat na het aanbrengen van nieuwe koolborstels de machine gedurende 15 minuten onbelast draaien.



Gebruik uitsluitend koolborstels van het juiste type.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning V	230
Netfrequentie Hz	50
Vermogen W	500
Toerental (onbelast) min-1	11.000
Slijpschijfdiameter mm	115
Asschroefdraad	M14
Gewicht kg	1,8



Neem maatregelen voor gehoorbescherming.

GARANTIE

Voor de garantiebepalingen wordt verwezen naar de bijgevoegde garantievoorwaarden.

MILIEU



Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef hem dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

GB ANGLE GRINDER

WARNING

Read this manual carefully before using the machine, for your own safety.

SAFETY INSTRUCTIONS


When using the machine, always observe the enclosed safety instructions as well as the additional safety instructions.

The following symbols are used throughout this manual:

	Denotes risk of personal injury or damage to the tool.
---	---


	Fire hazard.
---	---------------------

You will find the following symbols on the machine:

	Take measures to protect your eyes.
--	--

	Consult the manual.
---	----------------------------

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR ANGLE GRINDERS


	Do not cut or grind light metal with a magnesium content exceeding 80%; since this type of metal is flammable.
---	---

- ⌘ Do not use any other accessories than grinding wheels.
- ⌘ Make sure that the speed stated on the grinding wheel is larger or the same as the speed of the angle grinder given on the nameplate.
- ⌘ Do not cut workpieces requiring a maximum depth of cut exceeding that of the grinding wheel.
- ⌘ Make sure that the grinding wheel has the correct dimensions and fits properly on the spindle.
- ⌘ Treat grinding wheels with great care in accordance with the instructions supplied with the grinding wheel.
- ⌘ Inspect the grinding wheel before every use. Do not use cracked or otherwise damaged grinding discs.
- ⌘ Make sure that the grinding wheel is mounted in accordance with the instructions.
- ⌘ After mounting the grinding wheel let the

machine run at no load speed in a safe area. If the machine vibrates strongly or if you see damages in the grinding wheel, switch off the machine immediately and try to establish the cause.

- ⌘ Do not use adapters or other aids to mount grinding wheels with a different spindle diameter.
- ⌘ Make sure that the workpiece is properly supported or fixed.
- ⌘ Never use a cut-off wheel for deburring.
- ⌘ Make sure that sparks cannot hit any persons or set flammable materials alight.
- ⌘ Always wear safety goggles, hearing protection and if necessary other protective means, such as working gloves, coat, hard hat, etc.
- ⌘ Mount the screening guard. Never use the machine without screening guard fitted.
- ⌘ Make sure that the ventilation openings are kept clean. Especially when working in a dusty environment.
- Before removing dust always unplug the tool.
- Do not use brushes of metal or the like to remove dust and avoid damaging the internal parts.
- ⌘ Beware that after switching off the tool the wheel continues to rotate for a short period.

ELECTRICAL SAFETY

	Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
---	---

DESCRIPTION

Your angle grinder has been designed for grinding and cutting masonry and steel.

- 1 On/off switch
- 2 Lock knob
- 3 Spindle
- 4 Guard
- 5 Side handle
- 6 Carbon brush holder


Mounting and removing the guard

- ⌘ First remove the guard as described below.
- ⌘ Place the guard (4) on the machine as shown.
- ⌘ Tighten screw (6) firmly.
- ⌘ To remove the guard, proceed in reverse order.

	Never use the machine without guard.
---	---

Mounting and removing a grinding wheel

- ✘ Place the machine on a table, guard up.
- ✘ Fit the spacer (8) onto the spindle (3).
- ✘ Place the grinding wheel (9) on the spacer.
- ✘ Screw the tension nut (10) onto the spindle.
- ✘ Press the lock knob (2) and firmly tighten the tension nut (10) using the spanner (11) supplied.
- ✘ Release the lock knob.
- ✘ To remove the grinding wheel, proceed in reverse order .



Mounting and removing the side handle

_ Tighten the side handle (5) in one of the mounting holes.

Switching on and off

- _ To run the machine, slide the on/offswitch (1) in the direction of the grinding wheel.
- _ To switch off the machine, you slide the on/off-switch (1) back.

CLEANING AND MAINTENANCE


The machine does not require any special maintenance.

- _ Make sure that the ventilation openings are kept clean. Especially when working in a dusty environment.
- Before removing dust always unplug the tool.
- Do not use brushes of metal or the like to remove dust and avoid damaging the internal parts.

Checking and replacing the carbon brushes

The carbon brushes must be checked on a regular basis.

- _ Remove the carbon brush holders (6) and clean the carbon brushes.
- _ In case of wear, replace both carbon brushes at the same time.
- _ Mount the carbon brush holders.
- _ After mounting new carbon brushes, let the machine run at no load for 15 minutes.

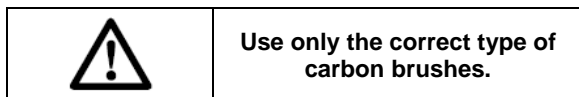

TECHNICAL DATA


Mains voltage V	230
Mains frequency Hz	50
Power input W	500
No load speed min-1	11,000
Wheel diameter mm	115
Spindle thread M	M14
Weight kg	1.8



GUARANTEE

Refer to the enclosed guarantee conditions for the terms and conditions of guarantee.

ENVIRONMENT

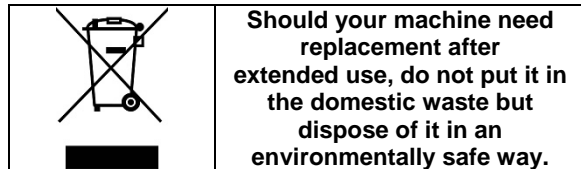

D WINKELSCHLEIFER


WARNUNG

Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges sind die beiliegenden Sicherheitshinweise sowie die zusätzlichen Sicherheitshinweise zu beachten.


Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

	Achtung: Verletzungsgefahr oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges.
---	---


	Feuergefahr
---	--------------------

Auf der Maschine finden Sie folgende Symbole:

	Tragen Sie eine Schutzbrille.
--	--------------------------------------

	Schlagen Sie in der Anleitung nach.
---	--


ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR WINKELSCHLEIFER

	Trennen bzw. schleifen Sie keine Leichtmetalle mit einem Magnesiumgehalt größer als 80%, da solche Metalle brennbar sind.
---	--

- ⌘ Verwenden Sie keine anderen Einsatzwerkzeuge als Schleifscheiben.
- ⌘ Die auf der Schleifscheibe angegebene Drehzahl sollte die auf dem Leistungsschild angegebene Drehzahl des Winkelschleifers nicht unterschreiten.
- ⌘ Trennen Sie keine Werkstücke, deren Stärke größer ist als die maximale Schnittiefe der Scheibe.
- ⌘ Achten Sie darauf, daß die Schleifscheibe die richtigen Abmessungen hat und einwandfrei auf die Spindel paßt.
- ⌘ Seien Sie besonders vorsichtig mit den Schleifscheiben und beachten Sie die Hinweise, die der Schleifscheibe beiliegen.
- ⌘ Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand der Schleifscheibe. Verwenden Sie keine beschädigten Schleifscheiben.

- ⌘ Achten Sie darauf, daß die Schleifscheibe gemäß den entsprechenden Montageanweisungen montiert wird.
- ⌘ Lassen Sie das Elektrowerkzeug, nach der Montage der Schleifscheibe, in einer sicheren Umgebung im Leerlauf laufen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort wieder aus, wenn es stark vibriert oder wenn Sie Beschädigungen an der Schleifscheibe entdecken, und versuchen Sie die Ursache hierfür herauszufinden.
- ⌘ Verwenden Sie weder Paßstücke noch andere Hilfsmittel, um Schleifscheiben mit einem anderen Spindeldurchmesser zu montieren.
- ⌘ Achten Sie darauf, daß das Werkstück sicher unterstützt bzw. gehalten wird.
- ⌘ Verwenden Sie niemals eine Trennscheibe zum Entgraten.
- ⌘ Achten Sie darauf, daß Funken keine Personen treffen bzw. brennbare Materialien entzünden können.
- ⌘ Tragen Sie immer eine Schutzbrille, einen Gehörschutz und schützen Sie sich gegebenenfalls mit anderen Mitteln, wie z.B. mit Arbeitshandschuhen, Schutzkleidung, Schutzhelm usw.
- ⌘ Bringen Sie die Schutzvorrichtung an. Verwenden Sie die Maschine niemals ohne angebrachte Schutzvorrichtung.
- ⌘ Vergewissern Sie sich, daß die Ventilationsöffnungen sauber gehalten werden. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten in einer staubigen Umgebung.
 - Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Staub beseitigen.
 - Verwenden Sie keine Metallbürste oder ähnlich, um den Staub zu beseitigen, und vermeiden Sie eine Beschädigung der Teile im Geräteinnern.
- ⌘ Seien Sie sich darüber im klaren, daß nach dem Abschalten des Geräts sich das Rad eine kurze Zeit weiter dreht.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

	Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
---	---


GERÄTEBESCHREIBUNG

Ihr Winkelschleifer wurde zum Schleifen und Trennen von Stein und Stahl entworfen.

- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2 Arretierknopf
- 3 Spindel
- 4 Schutzhaube
- 5 Zusatzhandgriff
- 6 Kohlebürstenhalter


Montieren und Entfernen der Schutzhaube

- ⌘ Entfernen Sie zunächst die Schutzhaube (siehe unten).
- ⌘ Positionieren Sie, wie gezeigt wird, die Schutzhaube (4) auf das Elektrowerkzeug.
- ⌘ Ziehen Sie die Schraube (6) fest an.
- ⌘ Um die Schutzhaube zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Montieren und Entfernen der Schleifscheibe

- ⌘ Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzhaube nach oben auf die Werkbank.
- ⌘ Setzen Sie den Flansch (8) auf die Spindel (3).
- ⌘ Legen Sie die Schleifscheibe (9) auf den Flansch.
- ⌘ Schrauben Sie die Spannmutter (10) auf die Spindel.
- ⌘ Drücken Sie den Arretierknopf (2) und ziehen Sie die Spannmutter (10) gut fest. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Schlüssel (11).
- ⌘ Lassen Sie den Arretierknopf wieder los.
- ⌘ Um die Schleifscheibe zu entfernen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

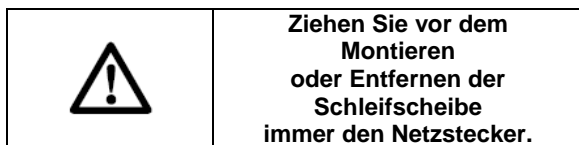

Montieren und Entfernen des Zusatzhandgriffes

- ⌘ Montieren Sie den Zusatzhandgriff (5) in eines der Montagelöcher.

Ein- und Ausschalten

- ⌘ Schieben Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter (1) in die Richtung der Schleifscheibe.
- ⌘ Schieben Sie zum Ausschalten den Ein-/Aus-Schalter (1) zurück.

REINIGUNG UND WARTUNG


Das Elektrowerkzeug erfordert keine besondere Wartung.

- ⌘ Vergewissern Sie sich, daß die Ventilationsöffnungen sauber gehalten werden. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten in einer staubigen Umgebung.
 - Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Staub beseitigen.
 - Verwenden Sie keine Metallbürste oder ähnlich, um den Staub zu beseitigen, und vermeiden Sie eine Beschädigung der Teile im Geräteinnern.

Überprüfen und Austauschen der Kohlebürsten

Die Kohlebürsten sind regelmäßig zu überprüfen.

- ⌘ Entfernen Sie die Kohlebürstenhalter (6) und reinigen Sie die Kohlebürsten.
- ⌘ Tauschen Sie bei Verschleiß immer beide Kohlebürsten aus.
- ⌘ Bringen Sie die Kohlebürstenhalter wieder an.
- ⌘ Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach dem Austauschen der Kohlebürsten 15 Minuten lang im Leerlauf drehen.



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung V	230
Netzfrequenz Hz	50
Leistungsaufnahme W	500
Leerlaufdrehzahl min-1	11.000
Scheibendurchmesser mm	115
Spindelgewinde	M14
Gewicht kg	1,8




Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach EN 50144: < 2,5 m/s²

GARANTIE

Siehe die beiliegenden Garantiebestimmungen.

UMWELT

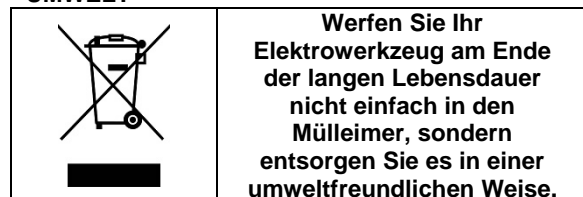




81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul
Belgique


Tél : 0032 71 29 70 70

Fax : 0032 71 29 70 86


Made in China


S.A.V

 32 / 71 / 29 . 70 . 88
sav@elemtechnic.com

 32 / 71 / 29 . 70 . 99

 **Service Parts separated**

 32 / 71 / 29 . 70 . 83

 32 / 71 / 29 . 70 . 86

2010

Made in China
